

SLIMKEY GMLAN

REV. 1.15

INSTALLAZIONE

Il modulo interfaccia in oggetto è stato progettato per fornire di default il positivo sottochiave rilevato dalla linea GMLAN del veicolo.

Il riconoscimento del protocollo GMLAN avviene in autoselezione come per Unican e UNICO DUAL.

La caratteristica esclusiva del modulo SLIMKEY GMLAN è che in caso di necessità è possibile cambiare la funzionalità dell'uscita.

Infatti eseguendo una semplice procedura potremo far diventare l'uscita in: odometro, luci, retro-marcia, recupero sensori parcheggio, uscita retromarcia sotto i 10km/h.

Per eventuale assistenza contattare il numero di supporto tecnico **0141-947676**.

Cavo	
ROSSO	A POSITIVO 12 V
NERO	A GND
ROSA	USCITA POSITIVO SOTTOCHIAVE (DEFAULT)
ARANCIONE	NON UTILIZZATO
GRIGIO	USCITA ODOMETRICA
VERDE	GMLAN




ATTENZIONE E' POSSIBILE GESTIRE SOLO UNA FUNZIONE.

PROCEDURA SELEZIONE FUNZIONE

Qualora fosse necessario impostare le uscite diversamente da quelle di default è necessario far riconoscere il protocollo auto al modulo quindi eseguire l'operazione sotto descritta:

1. premere e tenere premuto il pulsante del modulo fino a che il LED verde si spenga ed il led lampeggi una volta rosso.



2. ora rilasciando il pulsante il led del modulo esegue un lampeggio Giallo seguito da un lampeggio Verde ed una pausa. Ora ad ogni pressione del pulsante del modulo i lampeggi Verdi incrementano di numero, individuare il numero di lampeggi secondo la funzione desiderata come descritto nella tabella allegata.

3. Per confermare la scelta premere e tenere premuto il pulsante fino a che il led non si spegne, quindi rilasciare il pulsante, il led si accenderà VERDE fisso.



**QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI
DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO.
COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.**

Le informazioni riportate in questo manuale e nei suoi allegati sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori, omissioni o incongruenze del presente manuale e dei suoi allegati (ad. es. per l'eventuale mancato ricupero di configurazioni audio originali dei veicoli). Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti



ATTENZIONE

L'USCITA DEL MODULO E' SEMPRE POSITIVA, SE SERVISSE AVERE L'USCITA' CON POLARITA' NEGATIVA ADOPERARE UN RELE' PER L'INVERSIONE



ATTENZIONE

SE SI VUOLE INSTALLARE IL MODULO SU UNA NUOVA VETTURA (ANCHE SE DI UNO STESSO GRUPPO AUTO) E' NECESSARIO ESEGUIRE IL RESET DEL MODULO.


RESET:

1. CON L'UNITA' ALIMENTATA PREMERE E TENERE PREMUTO IL PULSANTE DEL MODULO FINO A CHE IL LED SI SPENGA.
2. CON IL LED SPENTO RILASCIARE IL PULSANTE, IL RESET E' ESEGUITO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	10/16 VDC
ASSORBIMENTO A RIPOSO	1 mA
ASSORBIMENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 A
MASSIMA CORRENTE IN USCITA	1.5 A

SAAB 93 / CADILLAC BLS
SAAB 95
TAHOE
CONNESSIONI GM LAN
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)

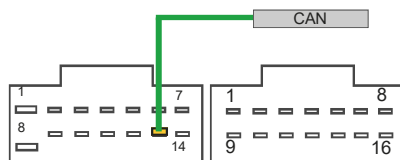


OPEL ASTRA 2010 - INSIGNIA 2009 - MERIVA B
CHEVROLET CRUZE
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)


Can H
ASTRA/MERIVA B

Can H
INSIGNIA/CRUZE


(VISTA CONNETTORI
USCITA CAVI)

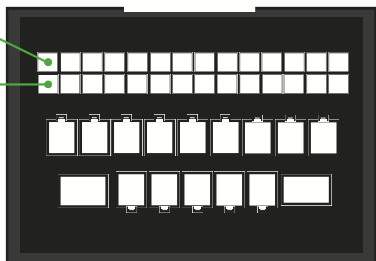

OPEL CORSA D 2008
(CONNETTORI USCITA CAVI)

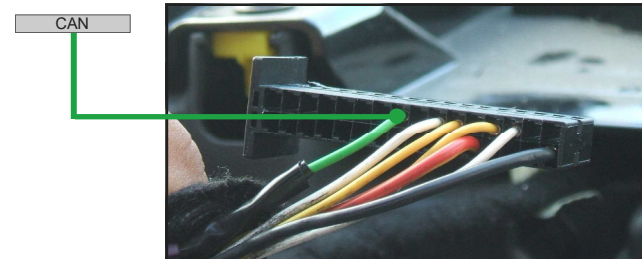

CHEVROLET EXPRESS
BUICK LACROSSE
(VISTA FRONTALE)

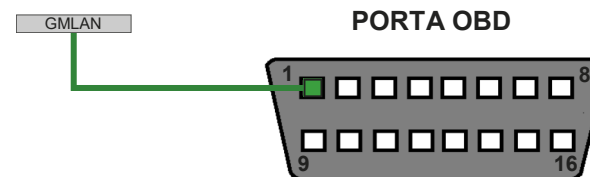

ANOMALIE

- L'unità non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.
- Verificare le connessioni di alimentazione.
- L'unità correttamente alimentata non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.
- Verificare le connessioni GMLAN.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO veloce.
- L'unità non riesce a sincronizzarsi con il GMLAN, contattare Paser.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO in modo irregolare.
- Verificare le connessioni GMLAN.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED è acceso ROSSO.
- L'unità ha eseguito la sincronizzazione con il GMLAN ma non ha individuato la vettura, contattare Paser.